

# Метод нанесения базы Metallic



## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Подготовка поверхности аналогична как для покраски обычной базой типа «металлик», но с условием, что риска от абразива не должна быть крупнее P800.

Учитывая что пигмент краски METALLIC мелкий размер (кроме S94), крупная риска и другие крупные дефекты проявятся на покрытии. Не допускайте использования пористых материалов типа некачественного грунта и шпаклевки, которые будут давать сильную усадку.

Замаскируйте детали не требующие покраски. Обезжирьте окрашиваемую поверхность

## НАНЕСЕНИЕ БАЗЫ METALLIC

Хорошо размешайте краску с учетом что часть пигмента возможно осело на дно тары. Добавьте разбавителя для базовых эмалей или используйте универсальный разбавитель от FXColor в соотношении на 1 литр базы, 0,8 литра разбавителя.

Используйте окрасочный пистолет с дюзой 1,2-1,4 мм. Давление воздуха стандартное. Подача краски средняя. Факел широкий.

 
Наносите ровными мокрыми слоями с выдержкой между слоев до матовения. Количество слоев до полного укрытия (около 4-5 слоев)

Старайтесь добиться тонкой толщины наносимого мокрого слоя, дающее выравнивания пигмента параллельно детали, что даст идеальный металлический эффект.

### ПРАВИЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПИГМЕНТА (ровное без искристости покрытие)



### НЕПРАВИЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПИГМЕНТА (присутствует излишняя искристость)



## НАНЕСЕНИЕ ЛАКА

Нанесите 1,5-2 слоя, 2К лака HS или MS по верх базового покрытия METALLIC. Высушите в соответствии с инструкцией к лаку. После сушки отполируйте по необходимости.